


# SEGA

パーソナルコンピュータ

SC-3000
BASIC LEVELII

テキスト

騒 セガ・エンタープライゼス



目


はじめに	比較演算子表	52
第1章 コンピュータの扱い方 1	GOSUB, RETURN	53
本体の扱い方	ON GOTO ·····	55
キーボードの使い方 3	CURSOR ·····	56
特殊キー 9	ON GOSUB ·····	59
コントロールコード15	READ, DATA, RESTORE	60
第2章 コンピュータを使う 20	DIM (配列)	62
ダイレクト・モード(直接命令) 20	ERASE	66
PRINT 21	DELETE	66
四則演算 23	AUTO	67
演算子表 24	RENUM	68
コンマ,セミコロン 31	SAVE, LOAD, VERIFY	69
第3章 プログラムの作り方 32	REM	71
LET ,変数 ······ 32	CONSOLE	72
文字変数 37	第4章 関 数	74
CLS, LIST, NEW 38	RND	74
INPUT, GOTO 43	INT	75
END STOP 46	DEF FN	77
FOR ~ NEXT ~ , STEP 47	文字列関数	78
IF ~ THEN 50	ASC	78

CHR \$ 79	
LEFT \$, RIGHT \$, MID \$ 80	PATTERN, MAG, SPRITE 10
LEN 81	第6章 関数その211
STR \$, VAL 83	三角関数(SIN,他) 12
TIME \$ 84	SGN 12
SPC, TAB 85	対 数12
INKEY \$ 86	平方根 12
FRE 88	HEX \$ 12
プリンター制御命令 88	SOUND 12
OUT 89	BEEP 13
POKE 89	INP 13
PEEK 90	STICK 13
CALL 92	STRIG 13
第5章 グラフィック 94	VPOKE 13
COLOR 94	VPEEK 14
SCREEN 96	付 録
LINE 97	変数,配列14
BLINE 99	定数14
PAINT 100	) キャラクターセット ······ 14
PSET 10:	キャラクターコード 14
PRESET 103	2 コマンド,ステートメント表 15
POSITION 103	2 エラーメッセージ

#### はじめに

コンピュータは、もう誰れでも簡単に扱える時代になって来ました。しかし、コンピュータはなん だろうか、言葉を知っていても何をするものか、よく判らない方もおられると思います。

ステレオと比べてみましょう。

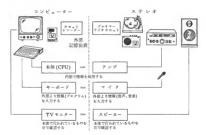

図のような仕組になっていて、外部よりプログラムという情報を入れますと、結果が TV 画面に映されます。

プログラム用の言語は何種類かありますがここでは、BASIC(ベーシック)言語を使ってみましょう。

コンピュータを扱うには、すでに出来上っているプログラムを使う事も含まれます。しかし、自分 専用のプログラムを使いたいのならばプログラム用言語を覚えなければなりません。

コンピュータ用ブログラム言語は、用途により沢山開発されております。その中でも、初めてコンピュータを使う人にも理解されやすく、一般的な BASIC 言語を使って ブログラムを作ってみましょう。

BASIC 言語を使って出来る事は、

- 1) 計算
- 2) 文章やデータのファイル
- 3) 図形や絵を描く
- 4) ゲームや音楽を楽しむ
  - その他、色々な事が出来ます。

この便利なコンピュータを自在に扱う為に、BASIC 言語をマスターして下さい。 言語と言うと大変難しく聞きますが、命令語の量は決して多くありません。

ブログラムを構成する基本的な命令文は、案外少ないのです。まず、基本になる文を10語程覚え、 あとは、テキストを見ながら、少しづつ覚えれば、自然に全部覚えてしまいます。 まずテキストを見ながら、キーをたたいて下さい。 きっとすぐエラーが出るでしょう。しかし、恐 れずにキーをたたいて下さい。


やがて、コンピュータは、あなたの一番忠実な友達になってくれます。

### 第1章 コンピュータの扱い方

#### 本体の扱い方

まず、SC-3000本体と一緒に入っている取扱い説明書を読んで下さい。

- スイッチボックスを、テレビに接続しましたか。 (ビデオ入力のあるテレビの場合は専用ケーブルで、本体とテレビのビデオ入力端子と音声 端子に直接つたいで下さい)
- 2. スイッチボックスを COMPUTER (コンピュータ) 側にして、テレビのチャンネルを 1 または 2 チャンネルにして下さい。
- 3. 本体のチャンネル切替スイッチを、1または2チャンネルの空いた方に合せて下さい。
- 4. BASIC カートリッジを正しく差し込んで下さい。

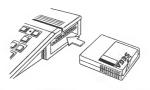

5. 接続が終ったら、ケーブルの接続を確かめて下さい。正しく接続されていましたら、テレビの電源をONにして下さい。 次に、コンピュータの電源もONにして下さい。

これで、コンピュータになりました。ためしにプログラムを入力してみましょう。

10 SCREEN 2,2 CR 20 CLS CR 30 LINE(80,50)-(180,100), C, BF CR 40 C=C+1 [CR] 50 IF C=16 THEN C=0 [CR] 60 GOTO 20 [CR] RUN [CR]

(Aは一番上の列のOを押して下さい。それが数字のOです。)

1 行打ち終ったら CR キーを押して下さい。入力したプログラムがコンピュータに記憶されカーソルが 1 段下ります。

キーの使い方がむずかしいかも知れませんが、一字づつゆっくりと打ってみてください。

キーボードの使い方 キーボードには、英文字、数字、カナ文字、記号の書き込まれたキーがあります。

1つのキーには4つの文字あるいは表示があり



キーの配列と間隔は、英文タイプライターと同じですから、両手で楽に打てます。


まずキーを打ってみましょう。



12 と画面に出て来ましたね。そのままキーを打づと、キーに書かれた文字や記号の内で、左下の文字や記号が画面に出ます。

それ以外の文字や記号を画面に出すには、「SHIFT」(シフト)キーや、「GRAPH」(グラフィック) キー、「カナ」キーを使います。

#### キーの組合せ

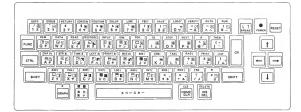

カーソル




画面左上に 

■ が点滅しています。これは、カーソルと言って、キーからの入力された文字や記号 が表示される位置を示しています。

カーソルを移動させるには、キーボード右側の矢印のある、四個のキーで移動させます。

カーソルは、各モードで形が異なります。 基数モード ……………… | | | |

キーボード左下にある (業力)、「GRAPH」のキーを押して下さい。カーソルが変ります。 元 に戻すには、もう一度同じキーを押すと、カーソルは 皿に戻ります。 キートップに書かれた文字、記号を画面に出すには6つの方法があります。

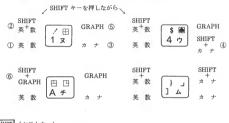

SHIFT (シフトキー)

左右の SHIFT キーは同じ働きをします。

SHIFT キーを押したまま、数字のあるキーを打つと記号が入力されます。

SHIFT キーを押したまま、英文字のキーを打つと、英文字が小文字で入力されます。

GRAPH (グラフィックキー)

グラフィック記号を入力するためのものです。カーソルは米に変ります。

グラフィック記号は、 SHIFT キーと併せて使えます。



カナ文字を入力する場合に使います。カーソルは、■に変ります。 カナ文字には、アイウエオヤコヨノのように、小さな文字も必要です。その他に、「」 °、。 - の記号も使います。これらの文字や記号は、「SHFT」キーと併せて使います。

SPACE (スペースキー:文字や記号の間の空間をあけます。)

A」B」C
スペースキーを1回押すと、カーソルが移動して一文字分の空間をあける。

一番下段の長いキーは、スペースキーで、文字や記号の間に、スペースを入力します。 コンピュータの場合、空間も文字と同じように一つの情報として扱われます。

今までのキーを使って、色々な文字を入力して下さい。

#### 特殊キー

今までにキーで入力した文字や記号で、画面が一杯になりましたね。必要のない文字や、記号をいつまでも画面に出しておくのは邪魔です。では、すべて消して見ましょう。

使用するキーは

## HOME/CLR (ホーム /クリア)

このキーを押すと、画面上の文字が消えて、カーソルが左上のホームボジションに戻ります。 画面上の文字、記号等がすべて不必要な時に使ってください。

キーを打ち始める前に使ってください。

SHIFT キーを押しながら、このキーを押すと、文字は消えずにカーソルだけが、ホームボジションに戻ります。最初の文字、記号等を修正するときに使います。

今までに入力した文字や記号は、プログラムとしてコンピュータの内部には、記憶されていません。

プログラムとして記憶させるには、行番号又は、文番号と呼ばれるものが必要です。

行番号とは、命令文を入れた場所の番地のようなものです。 アドレス(番地)とも言われます。

CR (キャリッジ・リターン)又は(リターン)

コンピューターの場合は、キーで画面に文字を入力しても、メモリーにはまだ記憶されておりません。  $\overline{CR}$  キーを押して、初めて記憶されます。

何か文字を入力して CR を押して下さい。

Syntax Error と出ましたね。(シンタックスエラー)

コンピュータに入力する場合、一定のきまりで入力しなければなりません。これをコンピュ ータの文法と言います。 文法が間違っているとエラーになります。

文法といっても、国語や、英文法にくらべると、決してむずかしくありません。

エラーについては、エラーメッセージ表を参照して下さい。

INS/DEL (インサート/デリート)

INS/DEL キーは、文字を一文字づつ消したり追加する場合に使います。


INS (インサート) は、文字を追加する意味です。 DEL (デリート) は、文字を消す意味です。

ABCD と入力する所を、ABCE と打ってしまった場合、 INS/DEL キーを押す と、カーソルが一文字分後にさがり、Eの文字を消します。そこでもう一度Dを入力しますと、 ABCDと言りましたね。



こんどは、ABCDの間に何か文字を入れてみましょう。 カーソルをABCDのCの上に持って来て下さい。 SHIFT キーを押したまま、
INS/DEL のキーを押して下さい。 カーソルの点滅が早くな

りましたね。何か文字を入力して下さい。 Bの次に、今入力した文字が入り、CDが右側に一つずれましたね。

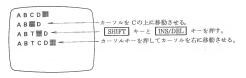

インサートモードの時(カーソルが早く点滅している間)は、何文字でも受付けます。

インサートモードから抜け出す場合は、

- CR キーを押す (一般的に良く使うキーです)
- (2) カーソルキーを押す
- SHIFT + INS/DEL キーを押す

いづれかで、元の状態に戻ります。

プログラムを修正した場合、 CR キーを押さないと、メモリー内部は書き替えられません。 実際に、キーを操作して確かめて下さい。

## FUNC (ファンクション)

いつも使う言語を記憶しているキーです。

GOTO キーの上方に GOTO と書いてありますね。 それぞれのキーにも英文が書いて あります。これは、BASICで使われる命令文です。



FUNC キーを押したまま、どれかキーを打って下さい。キーの上方に書か れている命令文が入力されます。

これは、プログラムを作るのに便利です。

-13-

## 【 ↑/BREAK (画面切替 / ブレーク)

プログラムを実行中に、プログラムを停止させたい時に使います。

SHIFT キーを押したまま、 【 / \* / BREAK キーを押しますと、画面が変ります。 これは、

このコンピュータが、2つの画面を持っているので切替えて見るためです。 一つの画面はテキスト画面で、プログラムを書く画面です。

もう一つの画面は、グラフィック画面で、グラフィックを表示する画面です。

# (∫/BREAK

↓ ↑ ■ 画面を切替える時に使います

SHIFT キーを押したまま使って下さい。 これは、コンピュータが、2つの画面を持っているからです。

BREAK • プログラムを実行中にプログラムの実行を停止させたい時に使います。

CTRL (コントロール)

【CTRL】 キーを押したまま、コントロールキーの表にある文字キーを打ちますと、説明にある 動作が行われます。

## コントロールコード

キー操作	PRINT CHR\$(値);	機能
CTRL + A	PRINT CHR\$ (1);	NULL 文字なし
C		BREAK プログラムの実行中止
E	5	カーソル以降の文字をクリア
G	7	BELL ピッと音を出す
H	8	DEL 文字をデリート
I	9	HT 水平 TAB
J	10	LF ラインフィード
K	11	HM カーソルを左上端に戻す
L	12	CLR 画面のクリア
M	13	CR キャリッジリターン
N	14	カナ ↔ 英数字切りかえ
0	15	( ) 画面をテキスト ↔ グラフィック切りかえ

キー操作	PRINT CHR\$(値);	機能
P	16	標準文字サイズ
Q	17	横 2 倍文字サイズ (SCREEN 2)
R	18	INS インサート
S	19	キー入力(A~Z)シフトなし大文字
T	20	" (a~z)シフトなし小文字
U	21	ラインをクリアしカーソルを左端に戻す。
V	22	ノーマルモード
W	23	GRAPH キー入力グラフモード ↔ 英字切換
X	24	クリック音の ON ↔ OFF 切換
-	28	⇒ カーソル移動
-	29	⇔ ″
_	30	û "
_	31	Ş "

プログラム中でコントロールコードを使う場合は、 PRINT CHR \$ (値)で入力して下さい。 RESET (リセット)

プログラムを実行中、又は、画面に異常が出た場合、「RESET」キーを押しますと1~2 秒後に、電源を入れた時と同じ状態の画面に戻ります。

このキーを押すと、その時点で行っている処理が中断され、まだ使用していないメモリーの 大きさが表示されます。

xxx Bytes Free

このキーを押しても、入力したプログラムは消えてしまう事はありません。

以上で、キーの説明は終りました。もう一度、キーを使って次のプログラムを打ち込んでみましょう。

10 SCREEN 2,2: CLS CR キー 「線を引く X座標 Y座標 X座標 Y座標 色番号

20 LINE (50,50)-(150,150),5 CR +-

90 GOTO 90 CR +-

RUN CR キー RUNはプログラムを実行させる命令です。

こんどは色番号の後に、Bを入れて下さい。


箱を描きます。

← 色を塗る。 5 , B F

このように、コントロールコードにより、線や箱や色が描けます。

## グラフィックモードの座標

X軸 0~255 Y轴 0~191

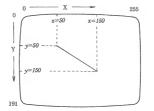

座標の数字を変更すると、線の引き方が変ります。

数値や文字を変える場合は、カーソルキーを使って書き替えてから  $\boxed{\mathrm{CR}}$  キーを押してください。

## 第2章 コンピュータを使う

ダイレクト・モード(直接命令)

コンピュータに直接仕事をさせる方法です。 まず文字を書いてみましょう。

HOME/CLR BASIC SPACE TEST CR

画面には

BASIC TEST
? Syntax Error
Ready

と出ます。

エラーとなったのは、コンピュータが入力した命令が理解出来ないからです。

今コンピュータに、BASIC TEST と、書かせたいのですね。その場合は、コンピュータに、入力 した文字を「書け」と命令しましょう。

「書け」という命令は、PRINTです。

SHIFT キーを押したまま 27 のキー

HOME/CLR PRINT「BASIC SPACE TEST! CR と入力して下さい。

PRINT 文は、画面に表示させる命令文です。

胸面には、 PRINT BASIC TEST → +-で入力した文字 BASIC TEST → PRINT 文で出力した文字 READY

今度は、エラーになりませんね。正しく入力されたからです。

画面に、文字や記号を書きたい時には、PRINT 文を使います。

PRINT 文で、コンピュータに文字や記号を書かせる場合は必らず、『(ダブルクォーテーションマータ)を、文字の両側に付けなければなりません。(又は引用谷といいます) これは、『『で観んな文字を記号を、一つの風まり上しなめまているからです。

数式の場合は必要ありません。

今度は、自分の名前を書いて下さい。英文字や、カナ文字を使って下さい。
" " の間には、文字の他、数字や記号、グラフィック記号も入れられます。
" " の中に、空間を置くと文字と同じように扱われます。

ローロー BASIC LULI TEST
READY

-文字分のスペースの意味

このように、PRINT 文を使わないと、 コンピュータは入力された結果を見せてくれません。
PRINT 文は、プログラム上で大変よく使われる命令文です。

-22-

こんどは、少し違う使い方をします。

72+4 CR

?はPRINT の代りに使えます。

6

READY

コンピュータに、2+4の計算をして、答を PRINT するように命令しました。

計算の結果も PRINT 文で表示させます。

? の記号は、PRINT 文の省略形で、どんなコンピュータでも同じです。

コンピュータに計算をさせる。

#### 四則溶質

コンピュータで計算をする場合、計算に使う記号が、普通の計算と違う記号があります。

わり算 
$$/$$
 スラッシュ  $\cdots$   $\vdots$  べき乗  $\wedge$   $\cdots$   $X^n$ 

計算に使う記号の事を演算子と呼びます。 演算子と違いますが、数式に使う()カッコがあります。 数値(数の大きさ)を比べる、比較演算子というのがあります。

以上をまとめたのが次の表です。使う前によく見ておいて下さい。

## 演算子表

	記号	使用でき	きる場所 文字式	内 容	優先順位	
	٨	0	×	べき乗 (0∧0は1)	1	
算	+	0	×	符号 +	2	
術	-	0	×	符号 -	2	
演	*	0	×	乗算	- 3	
算	/	0	×	除算	3	
	MOD	0	×	余り	4	
	+	0	0	加算 (文字式の場合は文字の結合)	- 5	
	-	0	×	減算	3	

- カッコ()が最も優先度が高い。
- ・ 同じ優先順位の演算子が2つ以上使われた時は、左側の演算を優先する。
- 加算記号 "+" を文字式に用いた時は、結合をあらわす。


(例) "AB"+"C" 
$$\Leftrightarrow$$
 "ABC"

算術演算は 10 進で行っている。→例えば 0.01 きざみの値でもけたおちがない。 論理演算は 2 進で行っている。

算術演算は 10 進 12 けた計算、 11 けた表示。

キーボードで注意する事があります。キーボードの右下の方に  $\Xi$  の記号がありますね。これは、グラフィック記号ですから、計算には使えません。

計算をもう一度やってみましょう。

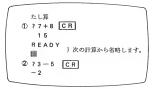

PRINT5 \*6

30

▲ ―答が、正の数の場合は、+記号が省略されるので一文字空く。

演算機能は、精度の高い10進計算11桁表示で行っております。

80 999999999

11 桁

これより大きい数字や、小さい数字の場合は、科学的表記法が使われます。

計算の優先順位

76+2\*4

2つの数式が入った計算の場合は、計算は先頭から行われるでしょうか。 四則演算には、優先順位があります。 優先順位は、演算子表の通りです。

もう一度、例題を実行しましょう。

? 6 + 2 \* 4 1 4

かけ算から先に計算されていますね。もし、たし算を先に計算したい時には、カッコを使います。

(6+2)\*4 232

1 行の計算式の中に、加減乗除を入れる場合は、先に計算したい式にカッコを付けます。カッコ

は、何重にも付けられますが、数学のように大カッコ、中カッコ、小カッコはありません。いつでも小カッコー種類だけです。

上の例題の計算は、番号の順番に行われます。計算順位が同じであれば、左側の式から計算されます。

カッコを使う場合、左カッコと右カッコが同数でないとエラーになります。必らずカッコの数は 確認して下さい。

#### PRINT 文のもう一つの使い方

PRINT 文の始めに、『『で囲んだ文を使いました。これを計算式に入れると、どうなるでしょうか。

今までは、答えだけしか表示されませんでしたが、今後は式も表示されましたね。これは、 2つの文の組み合せたものです。


\*2+3\*は、計算式でなく、文字として扱われたので、そのまま表示されます。 ; (セミコロン)で区切られた後の文は、2+3の式として扱われましたので、答が表示 されました。

もう一つの例

答が離れた所に出ましたね。(,) コンマを使うと画面の端から20桁目に離れた場所に表示されます。

プリント文を使う時は、セミコロンとコンマを上手に使い分けると、見やすい表示が出来ます。

PRINT 文で、(,) コンマや、(;) セミコロンの使い方

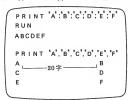

今まで、色々な計算式を習いましたが、算数で使うイコール (=) 記号が計算式の中に出て来ませんでしたね。コンピュータの場合は、=記号は別の使い方があります。これは、次の章のプログラムの作り方で説明します。

#### 第3音 プログラムの作り方

BASIC でプログラムを作ってみましょう。キーボードから入力されたプログラムは、コンピュータ 内部のメモリーの中に記憶されます。メモリーには、コンピュータが一連の仕事をする為の手順を示 す器号を付けます。

この番号を、行番号(文番号またはラインナンバー)と言います。コンピュータは、行番号の小さ い側から、大きい側へと順番に行なわれます。

行番号の後には、文章(ステートメント)を書きコンピュータに仕事(実行)させます。

## I FT. 変数

4.0

1 0	LET	A = 3
2.0		B = 5

LET CHAHB 30

PRINT C

END 5.0

CR

CR CR

CR CR RUN

CR

8 READY

num.

=

RUN という新しい文が出て来ました。 これは、 コンピュータに仕事を命令する文です。

プログラムを実行させる場合、RUN (ラン)させる、とか、走らせると言います。

## LET, 変数

LET (代入文)は、変数に数値を入れる命令文です。

## 10 LET A=3

Aは変数という空箱と考えて下さい。この式は、Aが3に等しいではなく、Aという箱に3という数値を入れる事です。

LET 文は、省略する事が出来ますので、

## 10 A=3

## と入力する事が出来ます。

#### 30 LET C = A + B


これも、LETを省略出来ます。

イコール (=)の使い方ですが、等しいという意味ではなく、代入文を意味しています。

# 

. X=X+1 Xに1を加えた結果を又同じ変数 X に入れる。



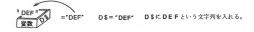



E \$に A B C と D E F のつないだものを入れる。

## 代入文の使い方で

#### X = X + 1

という使い方があります。算数では有り得ない式ですが、代入文では普通に使われます。 例

10 CLS

20 X=X+1 30 PRINT X;

40 GOTO 20 ← 行番号

RUN

1 2 3 4 5 6 7 8...

1 文字置きに数字が連続して出て来ます。

Xは始めはりです。

(0) (0) X = X + 1 なので、左辺のX に 1 が代入されます。 行番号 40 から行番号 20 に飛び、再び X = (1) X + 1 に戻りX は 1 が加えられて、左辺のX は 2 になります。

この、X = X + 1の様な使い方はコンピュータでは多く使われます。

## 文字変数

文字変数の場合は、\$(ダラー)マークを付けます。

- 10 A=3
- 2 0 B = 5
- 30 C=A+B
- 40 M\$="コタエ」"---スペースを表わします。
- 50 PRINT M\$;C
- RUN
- コタエ 8
- READY

40 M\$="コタエ\_」。 スペースキーで1文字空ける。

これは、M \$ という箱に"コタエ"という文字のかたまりを入れました。 文字を、一つのかたまりとするには、ダブルクォーテーション、(") で左右を囲んで使います。 もし忘れるとエラーになります。

文字変数の場合は、数字でも、グラフィック記号でも使えます。

また、2つの文字変数を継ぐ事も出来ます。

1 0 A \$ = " 1 \_\_" \_\_\_ 1 文字分あける。 2 0 B \$ = " AM \_\_" \_\_\_ 1 文字分あける。 3 0 C \$ = " A BOY " 4 0 PRINT A \$ + B \$ + C \$ 5 0 END RUN I AM A BOY READY

CLS. LIST. NEW

BASICには、色々な命令文があります。 プログラムを RUN する場合、画面にプログラムが残っていると邪魔で見にくいものです。

画面を消す命令を、プログラムの先頭に入れておくと RUN をした時に、画面上にある表示を全部 消してくれます。

今のプログラムに、新しい文を入れます。

#### CLS

#### 5 CLS ← 画面の表示を消す命令

今まで入力したプログラムの下の方で、横方向に何も表示がない所に、行番号5 CLSを入力して下さい。

プログラムの入力は、行番号1から65535まで使えます。

しかし、1, 2, 3, と行番号を詰めてプログラムを作りますと、すでに入力したプログラムの間に追加が出来ません。ですから、追加が出来る様に、行番号は10番置きにすると追加がしやすくなりま

す。 ブログラムを、10番置きに行番号 100 まで入力している時、行番号 25 や 55 など、 まだ使っていな い行番号を、行番号 100の後に入力しても、コンピュータは、内部で並べ替えてくれます。 さき程の、5 CLS がどうたっているか調べてみましょう。

#### LIST

HOME/CLR LIST CR と入力します。

5 CLS 10 A\$="I" 20 B\$="AM" 30 C\$="A BOY" 40 PRINT A\$+B\$+C\$ 50 END

行番号5が先頭に入っていますね。 これで実行してください。



LISTは、入力したプログラムを表示させる命令です。

LIST の使い方は、次の方法があります。

LIST プログラムの内容を全部表示

LIST 行番号 1行のみ表示

LIST 行番号-行番号 行番号から行番号までを表示

LIST 行番号- 行番号から後ろのプログラムの内容を表示 プログラムの先頭から行番号までを表示

LIST で表示されたプログラムは、カーソルを使って、内容を書き替えられます。

1 1 S T 3 O 30 C \$ = " A B O Y "

LIST -行番号

カーソルをBの上まで移動して、Mを入力します。続いてAN と入力して CR を押して下さ い。プログラムの内容を書き替えたら、必らず [CR] キーを押して下さい。

[CR] キーを押し忘れますと、画面の文字が変ってもメモリー内容は変りません。

リスト表示中に SPACE キーを押しますと、リスト表示が一時中断されます。 プログラムを すぐに直したいときは、 BREAK キーを押して修正してください。 リスト表示の中断時に

SPACE キーを押すと、表示が再開されます。

#### NEW

一つのプログラムが終って、次に新しいプログラムを入力する場合、前のプログラムがメモリー内 に残っていると、プログラムが正常に働かない場合があります。

前に入力したプログラムを消すには、CLS文ではメモリー内部から消えません。

プログラムを消すには、

NEW と入力して CR を押して下さい。 LISTを出してみましょう。

LIST CR

READY

何も表示されませんね。プログラムが、全部メモリーから消えてしまいました。 今までの説明で、少しコンピュータのプログラムが判って来ましたか。

プログラムを入力している時、馴れない内はミスタイプや、文を間違える場合があります。その ままRUN させますと、ミスのある行品等の所で、実行が止まります。このようなミスを、BUG (パグ)と呼びます。バクとは、虫の事で、虫喰いプログラムと言います。

短いプログラムの場合は、バグを見つけるのは簡単ですが、長いプログラムでは見つけるのが大変です。入力する場合は、落ちついてしましょう。

#### INPUT. GOTO

計算のプログラムを作ってみましょう。

一番始めに作ったプログラムは、変数の値をプログラムとして置いたので、計算したい数をその 都度、修正しなければなりませんでした。これでは、電卓より不便です。

では、連続して使える計算プログラムを作ってみましょう。

- 10 CIS
- 20 INPUT AT 30 INPUT B
- 40 C=A+B
- 50 PRINT C
- 60 GOTO 20 飛び先の行番号

RUN CR

? I (INPUT Aの入力待ち) 4 CR ----4を入力 ??Щ(INPUT Bの入力待ち) 5 CR -5を入力 ? ▦ 8 CR 7 7 CR 15 ? ■ ここで BREAK キーを押す BREAK IN 20 - 行番号20で実行を READY 中止しました。

#### GOTO

プログラムの流れが、GOTO文に出合うと指定された行番号に、無条件で飛びます。 このプログラムは、行番号 60から行番号 20に戻り、再び、INPUT A から始まります。この様な プログラムは、無限にグルグル廻りますので無限ループと呼ばれ終りがありません。プログラムを

プログラムは、無限にグルグル廻りますので無限ループと呼ばれ終りかあり: 止めるには、 BREAK キーで止めるしかありません。

プログラムの流れが、INPUT文に出合うと、キーボードから変数に数値が入力され、 CR キーが押されるまでプログラムの流れが止まっています。

INPUT文は、文字変数も使えます。また、PRINT文と同じに、" " で囲んだ文字も付けられます。

NEW 10 CLS 20 INPUT"ナマエハ?」。 ; A \$ 30 PRINT A \$ 40 END RUN ナマエハ? ハナコ 一文字を入力 ハナコ READY END, STOP

END はプログラムの終りを知らせます。 STOP は、プログラムの流れを止めます。

CONT

STOP文や、BREAKキーで中断されたブログラムを続けて実行したいときに使います。

10 X = X + 1

20 PRINT X 30 GOTO 10

このプログラムをRUNさせ、途中で BREAK キーで実行を止めて下さい。

Break in 20

CONT CR

これで再びプログラムが止まったところから再開されます。

# ${\tt FOR} \sim {\tt TO}, \, {\tt NEXT}, \, {\tt STEP}$

一定回数、繰り返して仕事をさせる時に使います。

10 CLS

20 FOR N=0 TO 9

30 PRINT N 10回くり返します。

40 NEXT N

50 END

FOR~TO は、NEXT と一対で使います。このプログラムは、NがOから9まで1つずつ増えます。

1 0 CLS
2 0 FOR N=0 TO 2 0 STEP 2
3 0 PRINT N;
4 0 NEXT N
5 0 END
RUN
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

STEP 2 は、きざみ幅を 2にしましたので、0 ~ 2 0 を 2 づつ増しています。 STEP は、- (マイナス) も使えます。 行番号 20 を修正してみましょう。 20 FOR N=2 0 TO 0 STFP-2

> RUN 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

20から、2つづつ少なくなりましたね。このように一定数、増減させる場合に使います。 FOR~NEXT文は、重ねて使えます。 FOR ~ NEXT 文を重ねるのを、『入れ子 『といいます。4 重まで『入れ子』に出来ます。 それ以上重ねると、ネスティング・エラーになります。

FOR I=1 TO N のように、変数も使えます。

## 入れ子にする場合の注意

FOR, NEXTのグループを交差させることは出来ません。

# $\mathsf{IF} \sim \mathsf{THEN}$ . $\mathsf{GOSUB}$

プログラムの流れは、行番号の小さい側から順番に進みますが、ある条件になった場合に、流れを 変えるようにしてみましょう。

# 【合格 不合格の適性プログラム】

10 CLS

20 INPUT "トクテン"; A

 $30 \ \text{IF} \ A>=65 \ \text{THEN} \ \text{GOSUB} \ 100$ 

40 IF A<65 THEN GOSUB 200

```
50 GOTO 20
     100 PRINT "ゴウカク"
     110 RETURN
     200 PRINT "フゴウカク "
     210 RETURN
IF~THENは、条件判断をする命令です。上のプログラムは、INPUT 文で入力された得点を、
IF文で判断して流れを変えております。
入力された得点が、65点以上の場合は、GOSUB文で行番号100に行き、65点に満たない場合は、
行番号200に行きます。
    (もし)
           (ならば)(行ってから戻れ)(行番号)
     IE AS=65 THEN GOSUR 100
   IF~ THENの後には、行番号以外の立も使えます。
             (省略出来る)
     IF~THEN GOTO 行番号 (指定行番号にとびます。)
     IF~THEN GOSUB 行番号(指定行番号にとびます。)
     IF~THEN PRINT"×××" 画面に出力します。
     IF~THFN FND (プログラム終了)
```

IF~THEN STOP (プログラム宝行中止)

(音を出します)

IF~THEN BEEP

条件判断は表の比較演算子を使って下さい。 比較演算子表

	記号	内容
	=	等しい (True なら-1, False なら0
比	<>	等くない(True なら-1, False なら0
皎	>	大きい (True なら-1, False なら0
演	<	小さい (True なら-1, False なら0
算	>=	以上 (Trueなら-1, Falseなら0
	<=	以下 (True なら-1, False なら0
論	NOT	論理反転
理	AND	論理積
演	OR	論理和
算	XOR	排他的論理和

#### GOSUB. RETURN


前のプログラムに、GOSUB文がありました。

GOTO 文の場合は、指定された行番号に行くだけでしたが、GOSUB 文は RETURN 文と一諸に使われ、指定された行番号に飛んでから、RETURN 文で GOSUB 文の次の行に戻って来ます。



GOSUB 文を使う時に、RETURN 文を忘れると結果がおかしくなります。 RETURN 文で戻った後、GOSUB の次の行からプログラムは進行しますので、行番号 50 のように、もう一度、プログラムの流れを変えて下さい。

プログラムが、途中から分岐する場合、流れがよく判るように、フローチャートを作ります。 これは、流れ図とも言ばれます。

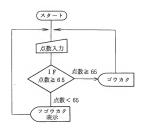

フローチャートは、上から下に進みます。 条件判断文で、流れが変ります。複雑なプログラムを作る時は、フローチャートを作ると、 流れがはっきり判ります。

#### ON GOTO

条件文に似た使い方で、ON GOTOがあります。


ON A GOTO 100,200,300

変数Aが、1の時、行番号 100 に飛びます。 変数Aが、2の時、行番号 200 に飛びます。 GOTO 文の後に来る、行番号の数だけ変数の値が使えます。

10 INPUT"ゴチュウモンハ"; A
20 ON A GOTO 100,200,300
100 PRINT "コーヒー": GOTO 10
200 PRINT "ケーキ": GOTO 10
300 PRINT "ミルケ": GOTO 10

下のプログラムでは、Aは1~3までの値を入力してください。


1行の中に、2つ以上の命令文を入れる事が出来ます。(マルチステートメント) 独立した文を一行の中に2つ以上入れる場合は、:(コロン)で区切って下さい。

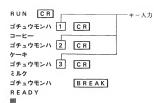

ON GOSUBも、同じ使い方をします。説明の前に新しい命令を使ってみます。

### CURSOR


今まで、RUN した時、表示が左側に出るだけでした。これを、画面上のどの位置に出すか、ブログラム上で指定した方が見やすくなります。 CURSOR 文は、表示位置をきめる命令です。

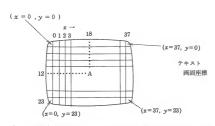

プログラムを書き込む画面(テキスト面)は、38桁×24の912のマス目で構成されています。

CURSOR 18,12 :PRINT "A"

行番号を使わずに、直接入力して下さい。 Aの文字が画面の中央に表示されましたね。 グラフィック画面で CURSOR 文を使う場合は、

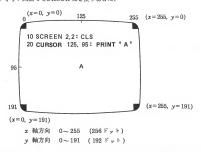

CURSOR 文で座標を指定しますと、表示したい文字の先頭位置がきまります。

#### ON GOSUB

10 CLS

```
20 CURSOR 10.3: PRINT " x = 1 - "
30 CURSOR 10.6: PRINT "1 ... / \= \tau"
40 CURSOR 10,8:PRINT"2...タベモノ"
50 CURSOR 10,10:PRINT"3...デザート"
60 CURSOR 10,13:INPUT"ナニニシマスカ":A
70 ON A GOSUB 100.200.300
80 GOTO 60
                         前に表示したものを消す。
100 CURSOR 10.16: PRINT "
110 CURSOR 10.16: PRINT " =- E- . . . ¥300"
120 RETURN
200 CURSOR 10.16; PRINT "
210 CURSOR 10,16:PRINT " 7-+ ... ¥200"
220 RETURN
300 CURSOR 10.16: PRINT "
310 CURSOR 10,16:PRINT" $40> ... $250"
320 RETURN
```

GOTO の時のブログラムを、変型したものです。CURSOR 文ばかりですが、表示位置が中央 に来ているので、見やすくなります。 GOSUB を使いますので、RETURN は忘れずに入れて下さい。

#### READ, DATA, RESTORE

プログラムの中に、DATA を入れておき、READ 文で読み出す事が出来ます。

10 READ A,B,C,D 20 PRINT A+B+C+D 100 DATA 1,2,3,4 RUN 10

DATA の数値を足し算して結果を出しました。 DATA は、文字も扱えます。

プログラムの流れは、 READ 文に出あうと、 DATA 文がどこにあっても、先に読み取ります。

```
10 READ A$,B$,C$,D$
20 PRINT A$+B$+C$+D$
30 DATA S,E
40 PRINT —
50 DATA G
60 DATA A
RUN 1行分のスペースを空ける
```

READY

文字変数を使った場合、DATAに数字を入れても、文字として扱われて、算数計算には使えません。
DATA の数と、READ 文の変数の数は、同数でなければなりません。
DATA 数が、多過ぎると READ 文の変数分だけしか、DATA は出て来ません。
READ 文の変数が、DATA より多いとエラーになります。

同じ DATA を始めから繰り返して使う場合は、RESTORE 文を使います。

## RESTORE

10 READ A,B,C,D 20 DATA 1,2,3,4 30 RESTORE 40 READ E ← 始めのデータ、1を読む 50 PRINT A+B+C+D+E RUN

# DIM (配列)

## 一次元配列

前のプログラムでは、DATAに対して、A, B, C, Dと変数を使いました。データ数がふえると、変数を一つづつ設定するのは大変な事です。

この様な場合、配列を使います。

**DIM A(5)** ←カッコの中の数値を添字と言います。 この意味は、

A(0), A(1), A(2), A(3), A(4), A(5)

6ヶの変数を宣言した事になります。

## 文字変数も配列宣言が出来すす。

- 10 CLS
- 20 DIM A\$(5) B(5)
- 30 FOR I=0 TO 5
- 40 READ A\$(I), B(I)
- 50 PRINT AS(I) B(I)
- 60 PRINT ← 一行、間を空けるため、
- 70 NEXTI
- 100 DATA 3-F- 300 SLD 150 5-4 200
- 110 DATA 74-. 280. h-Zh. 180. Nv. 100

DIMA \$ (5) としたのに、READ 文でA\$ (I) になっているのは、FOR I = 0 TO 5 で使っている。Iです。ですから、IがOから 5に変化したがら、DATA を読み込んでいます。

READ 文では、A\$とBを続けて読み込みますから、DATAは、文字変数と、数値の変数を交 万に並べます。

DATA の並べ方は、実験1. てみて下さい。

## 二次元配列

二次元配列は、DIMA(5.5)のように、カッコの中の添字が2つに分れます。

# 九九の表

## 三次元配列

DIM A(5,5,5)

配列宣言は、3次元までです。

DIM文で配列宣言しない場合は、自動的に添字の最大値は 10 です。

### ERASE

プログラムの途中で、配列宣言を無効にしたい時に使います。

100 ERASE としますとプログラム内部の配列は、全部無効になります。

100 ERASE A,B\$ のように、配列名を入れますと、その配列を無効にします。

## DELETE(デリート)

プログラムを修正する場合、不要な行を消す時に使います。

DELETE 180<sup>+</sup>220 CR , (コンマ)でも良い、行番号180-220までを取り消します。

DELETE -250 先頭から、行番号 250までのプログラムを消します。

DELETE 600ー 行番号600から後を全部消します。

DELETE 100 行番号100だけ消す。

今まで、BASICの文の一部を使って来ました。 プログラムを作る場合、必らず行番号を入れます。行番号を自動的に作り出す文があります。

## AUTO (オート)

AUTO CR と、行番号なしで入力して下さい。

10 CR

行番号が、10 行きざみで自動的に発生して来ます。

AUTO 100 CR

100 CR

行番号が、100番から、10きざみで出て来ましたね。

AUTO, 10, 20 CR (始めの行番号、きざみ輻)

10 CR

50

0 0

30 CR

CR キーを押すたびに、20きざみで行番号が出て来ます。

## RENUM (リナンバー)

プログラムを入力していて、行番号を追加している内に、詰め過ぎた場合に、行番号を付け直した い場合に使います。

RENUM CR

プログラムの先頭から、10,20,30 と行番号を付け直します。

RENUM 100 CR

行番号100から、10きざみに直します。

RENUM 300, 200

新番号 上旧番号

行番号200からのプログラムを、行番号300から10きざみにします。

RENUM 300, 200, 50

└きざみ幅指定

行番号300から50きざみにします。

# SAVE, LOAD, VERIFY SAVE

作成したプログラム、データ等を作成したプログラムを、カセットテーブに記録して置く事が出来ます。

プログラムの内容が判る名前を付けて下さい。(ファイルネーム)

名前は、16字以内で付けて下さい。

カセットデッキは、お手持ちのものをお使い下さい。 カセットデッキに、カウンターが付いていましたら、カウンターの数字をカセットテーブの ラベルに記入しておいて下さい。

#### VERIFY

SAVEが正確に行われたかをチェックします。

テープを巻き戻し、

VERIFY CR と入力して、プレイボタンを押して下さい。 正しく、SAVEされていれば、VERIFY OK と表示されます。 OKが出ない場合は、始めから、SAVE仕直して下さい。

## LOAD

カセットテープに入っているプログラムデータをコンピュータに移します。

Loading Start ← プレイボタンを押す。
Found " × × × "

Loading End ← カセットを止めて下さい。

SAVE、LOAD等は、セガ製のデータレコードをお使い下さい。

これは、コンピュータの故障ではなく、カセットデッキの性能による場合があります。

音量や音質のレベルを変えて試して下さい。それでも書き込みが出来ない場合、セガ製データレコードを使用して下さい。

カセットテーブレコーダとの接続は、セガ製ミニブラグを使って下さい。 市販品をお買いになる場合は、抵抗の入っていないものを指定して下さい。

SC-3000 側 カセットレコーダ側

# REM

プログラムを作成する時にプログラムの内容や、プログラム中のサブルーチンの内容が判るように、 汁解文を入れておくと後でプログラムリストを見たとき便利です。

10 REM ××× ケイサン ×××


20 CLS

30 PRINT 2+3

REM文は、プログラム中では無視されて実行はされません。

#### CONSOLE

テキスト画面のスクロール範囲、クリック音の ON, OFF, 英文字の大小文字の切り替えを指定します。

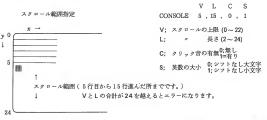

画面は、y 方向に 0~23行に割られております。CONSOLEの後の数字は、スクロール開始行、 スクロール終り行を示します。

例のように設定しますと、5行目から15行目までの間だけカーソルが移動します。

カーソル移動範囲の設定は、0から23までにしてください。24以上を設定しますと、エラーになり

### ます。

スクロールの長さは、2から24(上限の設定数)まで使えます。

CONSOLE ,, 0 3番目の数字は、キーを押した時のクリック音を ON, OFF します。

0; 音が出ない。

1: 音が出る。

CONSOLE ... 1 4番目の数字は、英字の大小を決めます。

0; シフトなしで大文字1; シフトなしで小文字

4 つの数字は、省略する場合 ( , ) だけを入力して下さい。 CONSOLE文は、RESET キーで解除出来ます。

# 第4章 関 数

関数のグループには、数学的関数と文字関数があります。良く使われる関数を覚えましょう。

### RND(ランダム)

変数の値をランダムに発生させます。これの利用方法は、サイコロの目を出したり、ゲームで 標的を不規則に動かしたりするのに便利なのでよく使われます。

- RND(1) 続けて乱数が発生する。
- RND(0) 乱数系列が初期化する。
- RND(-1) 乱数系列を入れ変える。

### 乱数を出してみましょう。

- 10 FOR N=0 TO 10
- 20 R=RND(1)
- 30 PRINT R
- 40 NEXT N
- RUN

- . 2380546294
- .7041382496

○から1未満までの間の数字がデタラメに出て来ましたね。このデタラメが揺数なのです。 次に出て来る数字が予測出来たのでは、乱数といえません。サイコロの目も振ってみ なければ何が出るか、かからないから面白いのです。 でも小数以下の数字では平用的ではありません。これをもっと使いやすくします。

### INT(n) インテジャー

INT関数は、小数点のある実数を整数に変えます。

? INT (3.14)

# CR

3 ← 小数が消える。

一 小敷が何える

READY

サイコロ 10 FOR N=0 TO 20

20 S=INT(RND(1)\*6)

30 PRINT S:

-75-

40 NEXT N RUN 3 5 0 4 1 5 0 .....

小数点がなくなりましたが、0があって6がありませんから直しましょう。

└→出したい数

こんどは、1から6までの数が出ましたね。数値を色々変えて試して下さい。

## 四拾五入プログラム

- 10 INPUT A ← 小数付き数値
- 20 PRINT INT (A+0.5)
- 30 GOTO 10

小数点以下を四拾五入するプログラムです。これは、いろいろな計算に応用が出来ますの で覚えましょう。

### DEF FN

コンピュータを使う人が自由に定義する関数です。

- 5 REM エンノメンセキ
- 10 DEF FNS(R)=R\*R\*3.1415 ← 円周率
- 20 INPUT "ハンケイ=";A
- 30 Z=FNS(A)
- 40 PRINT
- 50 PRINT "メンセキ= "; Z
- 60 END
- RUN

ハンケイ=10

メンセキ=314.15

DEF FNS(R)=R\*R\*3.1415は、右辺の式を左辺の FNS(R)に関数として定義しておきます。

半径を入力しますと、行番号 30 で定義した関数を呼び出して計算します。
(R)を仮引き数といい、この中に入るデータを実引き数といいます。

## 立 空 列 関 数

前におぼえた文字変数についてもう少しくわしく説明しましょう。

文字変数は、文字列変数ともいいます。他のテキストでは、ストリング変数と書いたのもあ ります。

コンピュータの中では、文字はどのようにあつかわれているか調べてみましょう。

# ASC("n") アスキー関数

ASCII (アスキー)とは、American Standard Code Information Interchange (アメリカン スタンダード コード インフェメーション インターチェンジ )アメリカの基準コードで文字 や記号に番号かつけて、コンド。一々が情報を処理しやすくされています。

でけ盆1 てみすしょう。

? ASC("A") CR ダイレクトモードで実行 6.5

Ready

この65という数字は、Aを現わしています。ASC文を使うときは("A")のように、 カッコ内の文字を""で囲んで下さい。

Aの魅りに、今度は記号を入れてみて下さい。

? A S C ( " ! " ) 今度は33と出すしたね。

コンピュータの内部には、キーボードにある文字や記号が 32番から 255番までの数字に対応して入っています。

コンピュータは、人間の様に文字をそのまま判断出来ません。す べて数字として扱います。です から、A (65)はB (66)より気にあると判断して文字を分類することが出来ます。 2 A S C (\* B A \*) のように、2 つは I トカルてもめかの一文字だけ調べて数字を H L ます。

もう一つ試しましょう。

10 INPUT A\$

20 Q=ASC(A\$)

30 PRINT Q

40 GOTO 10

RUNしたあと、文字や記号を入力するとそれに対応したコード番号が出て来ます。

### CHR\$

ASC文と対になっていて、数値を文字やコントロール機能を与えます。

7 CHR\$ (65) CR

Α

Ait. ASCII = - Freit 65 rl.th.

コンピュータの中に入っている文字をのぞいてみましょう。

10 FOR M=32 TO 255

20 PRINT CHR\$(M);

RUN

キーボードに印字されている文字や記号が並んで出て来ましたね。これが、コンピュータ の内部にある文字や記号です。

キャラクターセットを見て下さい。コード表と画面上に表示されたコードが同じですね。

### LEFT\$, RIGHT\$, MID\$

長い文字列の中から、文字の一部を取り出す関数です。

10 A\$="コーヒー ココア ミルク"

20 M\$=LEFT\$(A\$,4)

30 PRINT M\$ (左から4番目までの文字)

RUN

コーヒー

A \$ の中にある文字列(スペースも数えます)の4番目までを取り出して、M \$ の中に入れ画面に表示させます。

こんどは、右から3番目を起点として終りまでの文字を取り出します。

文字列の左から6番の文字を起点として3つの文字を取り出します。

### LEN (レングス)

LEN(A\$)は、A\$の文字数を教えてくれます。この場合も、""で囲まれた文字全部で、

```
スペースも含まれます。もし" "の間が全部スペースでも文字としてあつかいます。

10 A$= "SEGA PERSONAL COMPUTER"

20 PRINT LEN(A$)
```

RUN

22

文字の数をスペースを含んで教えてくれました。

こんな使い方もあります。

```
1 O A $= "************
2 O FOR I = 1 TO LEN(A$)
3 O PRINT LEFT$(A$, I)
4 O NEXT I
RUN
*
**
***
***

***

****
```

## STR\$, VAL

数値を文字変数に変換したり、文字変数として使われている数字の文字列を数値に変換します。

## STR\$

- 10 A=1:B=3 20 D\$=STR\$(A)+STR\$(B)
- 3 0 D = A + B
- 40 PRINT D\$, D
  - 1 3 4 ← 行番号30の結果
  - 一 行番号20の結果

STR\$(A)としますと、数字が文字に変ります。文字の足し算は、文字が並ぶだけで 計算としての答は出て来ません。

### VAL

VAL関数は、STR\$とまったく正反対の働きを持ち、文字列の数字を数値に直します。

- 10 A \$ = " 1 2 3 4 5 "
- 20 B \$ = " 1 1 1 1 1 "

30 C \$ = A \$ + B \$ 文字列のたし算 40 C = VAL ( A \$ ) + VAL ( B \$ ) ← 数値のたし算 50 PRINT C \$ 60 PRINT C RUN 1234511111 ← 文字列 23456 ← 数値

# TIME\$

コンピュータの内部には、時計機能があります。水晶発振の正確なクオーツ、デジタル時計です。コンピュータの電源を ON しますとその時から 1 秒きざみで働き始めます。

電源を入れた時 00:00:00 です。

一定時間が過ぎると、その時間だけ表示します。

PRINT TIME \$ 【CR】 00:12:32 ← 電源を入れてからの時間

```
時計として使う場合は、
```

10 TIME\$ = "08:15:00" →現在の時刻("時:分:秒")
20 CURSOR 15,15:PRINT TIME\$
30 GOTO 20

一度時刻を入力しますと、Reset ボタンを押すか、電源を切るまで残っています。 これでデジタル時計になりました。

PRINT文で使います。

SPC関数は、文字と文字の間のスペースを指定します。

10 PRINT "ABC"; SPC(10); "XYZ"
RUN
ABC

SPCで指定した範囲に文字があると消されてしまいます。

TAB関数は、画面の端から何文字目に出すか指定します。

10 PRINT TAB(5); "ABC"
RUN

10ヶの空白(スペース)

# \_\_\_\_ A B C

### 5 文字分のスペース

TAB関数の場合は、指定した場所までの間に文字があっても消しません。 この関数は、PRINT文の時に使いますのでよく覚えましょう。

## INKEY\$

文字や数字のどのキーが押されたかを見る文です。 ゲームのようにキーボードで何かの絵(キャラクター)を動かすのに便利です。

- 10 X \$ = I NK EY \$
- 20 IF X\$=" THEN 10
- 30 PRINT X\$:
- 40 GOTO 10

行番号 20 でキーが押されているかを見ています。 何も入力されていないときは X \$ の値 はスル (何もしない事) ストリングといって、何も表示もせず行番号10 と 20 の間を ぐ るぐる側っています、 (毎駅ループ)

もし何かのキーが押されますと、 そのキーの値が X \$ の中に入り行番号 30 で表示されます。この無限ループから抜けるには、

と追加して下さい。

これでZキーを押すとプログラムの実行が終ります。

10 DIM D (29)

20 CLS

30 X=18: Y=20

40 D (29) = -1: D (28) = 1: D (0) = 0

50 K\$ = INKEY\$

60 IF K\$ = " "THEN K = 0: GOTO 90

70 K = ASC (K\$)

80 IF K > 29 THEN K = 0

90 X = X + D(K)

100 IF X<0 THEN X = 0 110 IF X > 33 THEN X = 33

120 CURSOR X , Y : PRINT ' I+I '

130 GOTO 50

#### FRE

プログラムを入力しますと、残りのメモリーが減っていきます。あと、どれぐらいメモリーが残っているか知りたいときに、FRE関数で調べます。

例

PRINT FRE

あと8300BYTE(バイト)のプログラムを入れることができます。

# プリンター制御命令

### LLIST

プリンターにプログラムリストを書きます。

○命令文の使い方は、LISTと同じです。

LLIST プログラム全部を書きます。 LLIST 行番号 指定した行番号を書きます。

LLIST 行番号 - 行番号

LLIST - 行番号

LLIST 行番号-

#### OUT

出力ポートにデータを出力させる命令です。

○出力ポート番号とは、外部に対しデータを送り出すため、システムの中であらかじめ決 定されています。

出力ポート番号は、0~255(&HOO~&HFF)までの整数です。

 VDP データレジスタ
 &H BE

 コマンドレジスタ
 &H BF

 サウンドジェネレータ
 &H 7F

### POKE, PEEK, CALL

BASICでブログラムを入力すると、順番にメモリーに記憶されます。それ以外に、特定のメモリーに、データや機械語を書き込むことが出来ます。

 POKE(ポーク)
 アドレス
 データ

 書き込み命令
 POKE & H9000,65

アドレスは、&H8000(-32768) $\sim$ &HFFFFまでです。 データは、 $0\sim255$ までの整数です。

尚アドレスは、メモリー使用量や、BASICのパージョン、種類によって異なります。

PEEK(ピーク)関数

アドレス

読み出し命令 A=PEEK(&H9000)

指定されたアドレスのメモリーの内容を読み出します。

メイン・メモリ マップ & H O O O O BASIC ROM(読み出し専用) POKE命令は使えません。 & H 7 F F F & H 8 O O O RAM 領域 ( 32 K B Y T E 実装時 ) テキスト領域 & H F F F F

### DATA ヘンカン プログラム

```
10 REM *** DATA ~>>>
20 INPUT "DATA=";D
30 IF D=>256 THEN GOTO 20
40 POKE&H9000,D
50 A=PEEK(&H9000)
70 B$=CHR$(A)
80 PRINT A;"=";B$
90 GOTO 20
RUN
DATA===
```

入力した数値を記号に変えるプログラムです。数値が256以上の場合は、も5一度入力 し直しになります。

記号が出てこない場合は、その数値に対応した記号が無いからです。

## CALL

機械語で書き込んだアドレスを呼び出します。 機械語(マシン語)は、BASIC言語と違い別に勉強をしなければなりません。 間途った使い方をすると暴走してブログラムを壊してしまいますので注意しましょう。

機械語の勉強は、別な機会にしましょう。

## LPRINT

プリンターにPRINT文の内容を書きます。

o命令文の使い方は、PRINT文と同じです。

LPRINT A ← Aの内容をプリンターに書きます。

10 INPUT A.B

2 0 C = A + B

30 LPRINT C

40 GOTO 10

RUN

ブリンターにCの値が書き出されます。

#### HCOPY

TV画面に表示されている、文字や密号がブリンターに書き出されます。 しかし、ブリンターに書けるのは、数字、英字の大小文字、カナ、ASCIIコードの記号のみ です。グラフェックモードの記号は書けません。

# 第5章 グラフィック

## グラフィックを使いましょう。

いよいよ、カラーを使って図形を描いてみましょう。色々な図形や、色を塗ったりするのは案外簡単です。エラーを恐れずに試してみましょう。

#### COLOR

文字や、キャラクター、下地の色を指定します。

テキスト画面(プログラムを入力する画面) ビット"1"の色は文字などの色を指定します。 例では、文字が黒、地は青になります。

グラフィック画面(グラフィック文で表示する画面) ビット"1"の色は、 PRINT文による文字の色

LINE, PSET文による線や点の色。

LINE, PAINT文による塗りつぶしの色。

下地の色

BLINE, PRESET, によりビット 1 1 が消された時の色。

例

20 FOR C=O TO 15 50 NEXT I, C 30 COLOR 1.C

### 画面の色が次々と変ります。

色番	号 色	色番号	色	色番号	色
0	透明	6	こい赤	1 2	こい緑
1	黒	7	水色(シアン)	1 3	マゼンダ
2	緑	8	赤	1 4	灰
3	うすい緑	9	うすい赤	1 5	白
4	こい背	1 0	こい黄		
5	うすい青	11	うすい黄		

#### SCREEN

書き込み画面、表示画面を選びます。

テキスト画面しか使わないのでしたら、SCREEN指定はいりません。 グラフィック面に文字や絵を表示するときに使います。

SCREEN 書き込み画面、表示画面

\* 【 1: テキスト画面 2: グラフィック画面

書き込み画面の指示


表示画面の指示

PRINT又は CLS等の書き 込み



### LINE

線を引きます。(SCREEN 2,2を入力してから使います)

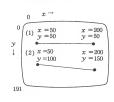

グラフィック画面は、x方向 は0から255 (256ドット) y方向は0から191 (192 ドット)の座標を持っていま す。

LINE文は、2点間の座標を指定して線を引きます。

## 画面の例

- (1)LINE(50,50)-(200,50),1 無色指定
- (2) LINE(50,100)-(200,150),8 赤色指定

LINE文を連続して使う場合、書き始めの座標を省略しますと以前に描いた座標から線を引きます。

- 10 SCREEN2 2:CLS
- 20 LINE(50,50)-(150,50),1
- 30 LINE-(50,150),8



線を描き終ると、すぐにテキスト画面に変ります。SHIFTキーを押して 「」 キーを押して下さい。画面が変りグラフィック面に線が描かれてるのがわかります。

## 箱を描く(BOX)

LINE文で対角線を指定して、色の後にBを付けて下さい。

- 10 SCREEN 2.2:CLS
- 20 FOR C=0 TO 15
- 30 LINE(80,50)-(160,100), C, B
- 40 FOR I=0 TO 300:NEXT I

50 NEXT C 60 GOTO 60 (無限ループにしました。BREAKキーで止まります)

箱の中を塗りましょう。行番行30のBの後にFを入れて下さい。Cの色指定できれいに 塗り変えられていきます。

## BLINE

LINE文で描いた線や、箱を消します。使い方は、LINE文と同じですが色指定は無視されますのでいりません。


- 10 SCREEN2.2:CLS
- 20 LINE(50,50)-(200,50),1
- 30 FOR I=0 TO 300:NEXT I ← 時間をとる。
- 40 BLINE (50,50)-(200,50)
- 50 GOTO 50

箱を消す時も同じですが、描いた箱より小さい箱をBLINEで描きますと、その部分だけ色が消えます。

BLINE文は、一度描いた絵を全部消したり、一部分だけ消したりするのに使います。

#### PAINT

画面に LINE 文や CIRCLE 文で区切られた部分を塗ります。

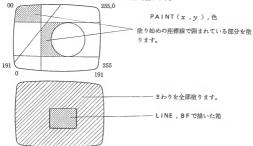

線で区切る場合、すき間を作らないようにして下さい。

#### PSET

画面上の指定された位置に点を打ちます。

座標 色 PSET(x,y),1

座標を連続的に変化させると直線や曲線が描けます。



10 SCREEN 2,2:CLS

20 X = 0 : Y = 95 : E = 130 PSFT(X Y) 8

 $40 \quad X = X + 1 : Y = Y + E$ 

50 IF Y = 120 THEN E = -1

5 5 1 F Y = 8 5 T H E N E = 1

60 IF X = 250 THEN END

70 GOTO 30

PSETは、点をちりばめたり関数を使ったグラフを作ったりします。

### PRESET

PSETと反対に点で消します。 使い方はPSETと同じで点を描く替りに消す役目です。 使い方は同じです。

> 座標 PRESET(x, y)

POSITION

画面の座標は左上がx = 0, y = 0です。 POSITION文で座標を指定すると、 その位置が中心点、x = 0, y = 0に y = 80なります。

x = 100(x = 0, y = 0)

x = 0

POSITION (100.80)0.0 1-γの軸方向 Lx の軸方向

座標の後の数値は、x 軸 v 軸の増加方向をきめます。 (y) 1 の時の増加 POSITION(100, 80) yは下方に増加します。 1,指定 xは左に増加 (x = 0, y = 0)(x)(x) 0 の時の yは上に増加します。 1 の時の増加 增加 x, yの指定を組み合せるとx軸, γ軸の増加分を変化させられます。 0 の時の増加 10 SCREEN 2.2:CLS (y) 20 POSITION (125,95).1.1 30 FOR N=O TO 50 x = 12540 PSET(X,Y),1 5 0 X = X + 1 : Y = Y + 1 60 NEXT N

y = 95

# POSITION 文は、PSET と一諸に使うと関数グラフなどが描けます。

```
10 SCREEN 2,2:CLS
20 POSITION(100,50),0,0
30 FOR N=-10 TO 1 STEP.1
40 X=N*20+120:Y=SIN(N)*50+45
50 PSET (X,Y),1
60 NEXT N
```

#### CIRCLE

こんどは、円を描いてみましょう。線画や円内に色を付ける事が出来ます。 CIRCLE文には、色々な数値が入りますから覚えるまでは、テキストを見ながら入力して下 さい。

例の説明

(1) 座標 x=125 , y=95 (x 方向最大 255 , y 方向最大 191)

(2) 半径 中心点からの半径

(3) 色 0~15まで (4) 比率 1のとき 真円


1より小さい よこ長のだ円

1より大きい たて長のだ円

(5) 始点 書き始めの位置(6) 終点 書き終りの位置(0から1までの間で少数点で入力する。)

(7) BFを指定しないときは円周のみ描きます。

# Bを指定すると内側にも線が引かれます。 BFにすると (3) で指定した色で塗りつぶします。

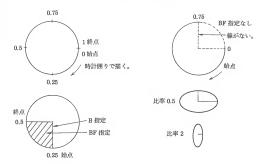

- 10 SCREEN 2,2:CLS
  - 20 FOR R=10 TO 50 STEP 10 (半径が10づつ増えます)
- 30 CIRCLE (125,95),R,8,1,0,1
- 40 NEXT R
- 50 GOTO 50

#### BCIRCLE

CIRCLE 文で描いた円を消す時などに使います。この場合は色指定は無視され、下地と同じ色で円を描きますので見えなくなります。

前のプログラムに追加してみましょう。

- 50 FOR R=10 TO 50 STEP 10
- 60 BCIRCLE(125,95),R,1,1,0,1
- 70 NEXT R
- 80 GOTO 10

## PATTERN

PATTERN 文を使って文字や絵(キャラクター)を作る事が出来ます。 テキストモードの文字を書き変えてみましょう。

PATTERN C # 文字コード (32~255 又は、&H20~&HFF), "文字列式"

左 , 右	(义子列入は10地数)				
	左	右	左	右	
	0 1 1 1	0000	7	0	
	1000	1000	8	8	
	1001	1000	9	8	
	1010	1000	Α	8	
	1100	1000	С	8	
	1000	1000	8	8	
	0 1 1 1	0000	7	0	
<del>                                     </del>	0000	0000	0	0	
6 Fy F	黒いマス=	=1 , 白いマス=0			

図の数字をスペースキーに出すようにしてみましょう。

# 2 0 PATTERNC#&H20, "708898A8C8887000" RUN

これでスペースキーを押してみてください。  $\| \theta \|$  が出ましたね。スペースに  $\| \theta \|$  が書き込まれたからです。

このように、文字を作ることが簡単に出来ます。グラフィック画面に出す絵も同じように 書きます。

もら一度、使い方を整理します。

- ◎ C # ··········· テキストモード指定
- ② 文字コード16 進数の場合、& H 20 から& HFF までの数値で入力します。10 准数の場合、32 から255 までの数値で入力します。
- ◎ 文字列式 8×8のマス目ドットを黒く塗りつぶして文字や図形を描きます。

から左右半分に分け、16進数に変換します。

黒い点は1,白い点は0として各列毎に1と0を割当てます。 は01110000になります。これを中心

0111は7,0000は0で、"70"となります。

S # グラフィック画面指定

スプライト名称 0から255までの番号が付けられます。

文字列式 テキストモードと同じ使い方で入力します。

左	右				
		0000	0001	0	1
		0000	0011	0	3
		0000	0 1 1 1	0	7
		0000	1111	0	F
		0001	1 1 1 1	1	F
		0011	1 1 1 1	3	F
		0111	1111	7	F
		1111	1111	F	F
8 F	y 1-				

例

10 SCREEN 2.2:CLS 20 PATTERNS#0, 0103070F1F3F7FFF 30 SPRITE 0, (10,0),0,1 RIIN

▲ SCREEN2へ出ます。

このような方法でキャラクターを作ってみてください。

#### パターンの描き方

まず、グラフ用紙を8×8のマス目に仕切り、ドット(マス目一つ分)を塗りつぶしてパターン を作ります。

塗った所を、1,空白を 0 とします。マス目の横に0や1の数字を並べて下さい。

並んだ8個の数字を真中から二つに分けて四桁づつにします。四桁の数字は2進数をあらわします。これを今度は16進数に直し2桁の16進数に直します。


10進数、2進数、16進数の対照表を参考にして下さい。

16進に直された8組の数字が文字列式として""の中に代入されます。


文字は8×6、グラフィックは8×8で表現されます。

101	進数	2 進	数		16 %	進数
0		000	0		0	
1		000	1		1	
2		0 0 1	0	(けた上り)	2	
3		001	1		3	
4		010	0		4	
5		010	1		5	
6		0 1 1	0		6	
7		0 1 1	1		7	
8		100	0		8	
9		100	1		9	
1 0	(けた上り	)1 0 1	0		Α	
1.1		101	1		В	
1 2		110	0		С	
1 3		110	1		D	
1 4		111	0		Е	
1 5		111	1		F	
1 6		000	0		1 0	(けた上り)

#### MAG

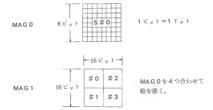

MAG3

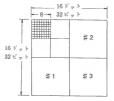

MAG2を4つ合わせて 描く。

- MAGO では、1ビットを1ドットとして、8×8ドットの枠内で絵を描かせます。
- MAG1 では、8ドット×8ドットのバターンの4個組(#0~#3,#4~#7, ...., #252~#255)を結合して16ドット×16ドットの枠内で絵を描かせます。
- MAG2 では、2ビット×2ビットを1ドットとして、8×8ドットの枠内で絵を描きます。 ビット数は16ビット×16ビットになります。
- MAG3 では、MAG2で指定した枠を4つ合わせて描くことが出来ます。この場合は 32ビット×32ビットになります。

### SPRITE (スプライト)

スプライト機能を使う場合は、MAG 文、PATTERN 文、この SPRITE 文は絶対に欠かせないものです。

 0~31
 座標

 SPRITE
 面番号, (x, y), スプライト名称, 色


スプライト面は、0番号から31番までの32枚ありますから、何番の面に攜くか指定します。 面番号は0が1番前になり番号が大きくなるほど、後になります。 スプライト両点が交差する数。番号が小さい方が前になります。

座標はグラフィック画面を使い、基準は MAG 命令で指定した枠の一番左上の座標です。

0 255

## スプライト名称は、PATTERN文で付けた、S#名称のことです。

PATTERN文で描いた絵にすき間があると、下の絵が見えます。これを利用して奥行のある立体感のある絵が作れます。

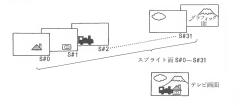

注 スプライトは、水平線上に最大 4 パターンまで表示されます。 4 個以上のパターンが並ん だときは、優先順位の高い方の 4 個が表示されます。

# 第6章 関数その2

コンピュータは、計算が得意です。計算機能を高めるために、三角関数を始め種々な関数が組み込まれております。

# ABS(X)

機 能 式Xの絶対値を与えます。

形 式 ABS(X)

使い方 PRINT ABS(-5) CR 5

PRINT ABS (3 x (-6)) CR 18

## RAD

機 能 角度からラジアンに変換します。

形式 RAD(X)

使い方 0°,15°,30°,45°,60° をラジアンに変換する。

10 FORI = 0 TO 60 STEP 15

20 X=RAD(I)

30 PRINT " RAD ( "; I; " °) = "; X

```
40 NEXT I
       RUN
       RAD(0^{\circ}) = 0
       RAD(15°)=.2617993878
       RAD(30°)=.5235987756
DEG
     機 能 ラジアンから度に変換します。
     形 式 DEG(X) Xはラジアンです。
     使い方 PRINT DEG(0.26) CR (14.896902673)
PΙ
           円周率を与えます。
     形式 PRINT PI CR (3.1415926536)
     使い方
       10 INPUT "ハンケイ"; A
       20 S=A^2*PI
```

30 PRINT" IN 1 X > 2 + 1 ; S

RUN

# 7 5 78.539816333

# SIN(サイン)

機能 三角関数、正弦の値を与えます。
型式 SIN(X) 引数(X)はラジアン
使い方
10 FOR TH=0 TO 90 STEP 30
20 S=SIN(RAD(TH))
30 PRINT TH;TAB(10);S
40 NEXT TH
RUN
0 0
30 .5
60 .86602540379
90 1

```
COS (コサイン) 機能 三角関数、余弦の値を与えます。
形式 COS(X) 引数(X) ラジアン
使い方

10 FOR X=0 TO 90 STEP 30
20 A=COS(RAD(X))
30 PRINT X; TAB(10); A
```

30 .86602540379 60 .50000000001

90

R U N

TAN(タンジェント)

機能 三角関数、正弦の値を与えます。形式 TAN(X) 引数(X)はラジアン

Ω

形 式 TAN(X) 引数(X)はヮ: 使い方

10 INPUT " ドスウ " : A

2 0 X = T A N ( R A D ( A ) ) 3 0 P R I N T " T A N ( " ; A ; " \* ) = " ; X R U N K スウ 3 0 T A N ( 3 0 \* ) = ... 5 7 7 3 5 0 2 6 9 1 9

ASN(アークサイン) 逆正弦

機能 SIN $\theta$ の $\theta$ の値(度数)を求めます。 形式 ASN(X) Xは $-1\sim1$ 

10 X = ASN(.5) 20 Y = DEG(X) 30 PRINT Y RUN

3 0

ACS(アークコサイン) 逆余弦

機能  $COS\thetaの\thetaの値(度数)を求めます。$ 

形 式 ACS(X) Xは-1~1 使v方 10 X=ACS(-1)

20 Y=DEG(X) 30 PRINT Y

R U N 1 8 0

ATN(アークタンジェント) 逆正接

機 能 逆正接の値を求めます。

形 式 ATN(X)

使い方 求められる値は $-\frac{\pi}{2}$ から $\frac{\pi}{2}$ の間の値です。

10 X=ATN(1) 20 PRINT X RUN

. 7853981634

```
SGN(サイン)
     機能
            数値の符号を求める関数です。
            Xの値が負の時は-1
                 0 の時は 0
                正の時は 1
     形式 SGN(X)
     使い方
       10 FOR I=-2 TO 2
       20 N=SGN(I)
       30 PRINT "SGN("; I; ") = "; N
       40 NEXT I
       RUN
        SGN(-2) = -1
        SGN(-1) = -1
        SGN(0)=0
        SGN(1) = 1
        SGN(2) = 1
```

### LOG

機 能 e を低くする数値の自然対数を求めます。 形 式 LOG(X) 使い方 10 FOR J=1 TO 3 20 X=LOG(J) — 引数Jは正の値です。 30 PRINT"LOG("; J;")="; X 40 NEXT J RUN LOG(1)=2.67468532E-11 LOG(2)= .69314718057 LOG(3)=1.0986122886

# LTW

機能 2を底とする常用対数を求めます。形式 LTW(X)使い方 LOGと同じです。

### LGT

```
機能 10を底とする数値の常用対数を求めます。
形式
      LGT(X)
使い方 10,100,1000の常用対数を求めます。
  1 0 N = 1
  20 N=N*10
  30 X = IGT(N)
  40 PRINT "LGT("; N; ") = "; X
  50 IF N<1000 THEN 20
  RUN
  LGT(10) = 1
  LGT(100) = 2
  LGT(1000) = 3
```

### EXP

機能 自然対数の底eの、べき乗を求めます。
 形式 EXP(X)
 使い方 e<sup>1</sup> · e<sup>2</sup> · e<sup>3</sup> をそれぞれ求めてみます。

```
10 FOR I=1 TO 3
20 X=EXP(I)
30 PRINT"EXP(";I;")";X
40 NEXT I
RUN
EXP(1)=2.7182818284
EXP(2)=7.3890560987
FXP(3)=20.085536923
```

SQR

```
スウジ 2
  L-1-1.4142135624
  スウジ 3
  L-1-1.7320508076
機能 10進数の数値を16進に変換します。
形 式 HEX$(X)
使い方 16 准数に変換出来る数値の範囲は - 32768 ~ 32767 の間です。
      -10.-5.0.5.10.15を16准に変換します。
  10 FOR S=-10 TO 15 STEP 5
  20 X = HFX (S)
  30 PRINT S: " = ": X $
  40 NEXT S
  RUN
  -10=FFF6
  -5 = FFFB
  0 = 0
             1 0 = A
  5 = 5
              1 5 = F
```

-128-

HEX\$

# SOUND

SС-3000には、シンセサイザ機能があります。

例

1000ヘルツの音がでました。

#### <チャンネル>

1つのチャンネルからは、1つの音しか出ません。チャンネルは、0~5までの6個の指定があります。(三重和音まで発生できます。)

音を消します。

例 SOUND 0

1~3: 110 Hz ~の音を出します。

4 : ホワイトノイズの選択

5 : 同期ノイズの選択

ノイズといっても、雑音とは違います。 主に効果音に使われます。

#### <周波数>

チャンネル1~3の時は、周波数(Hz)を書きます。 チャンネル指定が、4又は5のときは、

0~2: 三段階の決定されている周波数になります。3: チャンネル3で指定する周波数になります。

#### < 音量>

0 : 音を消す。

1 : 最小の音量。

これによって、ゲーム等の効果音や、次表に依りメロディを接でることができます。

周波数表

音	階		f1	f2	f3	f 4	f 5
С	k	//		131	262	523	1047
C# , Db				139	277	554	1109
D	レ	=		147	294	587	1175
D# , Eb				156	311	622	1245
E	1	ホ		165	330	659	1319
F	ファ	^		175	349	698	1397
F# , Gb				185	370	740	1480
G	ソ	1		196	392	784	1568
G# , Ab				208	415	831	1661
Α	ラ	1	110	220	440	880	1760
A# , Bb			117	233	466	932	
В	シ	П	123	247	494	988	

周波数单位. Hz.

# BEEP

60 END

プログラムの中で、短い音を出したいときに使います。 BEEP ビッと音が鳴る。 BEEPO BEEP音をとめる。 BEEP1 ビーと鳴り続ける。 BEEP2 ビポビポと鳴る。 例 10 A\$='SEGA PERSONAL COMPUTER' 20 FOR I=1 TO LEN(A\$) 30 PRINT MID\$(A\$,I,1);

50 FOR J=0 TO 100: NEXT J, I

### INP

- 1/0 エリアの内容を読みだします。 ОUTと逆の機能を持ちます。
- 1/0 ポート番号を指定して、ボート上にあるデータを読み出します。 伸い方
  - 10 A=INP(&HBF)
    - 20 PRINT A
    - RUN
    - 3 2

行番号10で1/0 ボート番号BE(16進数)にあるデータを変数Aに読み出します。 この場合、コンピュータの状態によって結果が変ることがあります。 1/0ボート番号はシステム中ですでに決定されているもので、0~255(&H00~

&HFF)までの整数です。

外部入力装置であるジョイスティックなどの状態を知るときなどは、この命令によって知ることが出来ます。

```
STICK(n)
```

パラメタn: 
$$1 = \hat{y}_{3} + \hat{y}_{7} + \hat{y}_{7} = \hat{y}_{7}$$
 1  $2 = \hat{y}_{3} + \hat{y}_{7} + \hat{y}_{7} = \hat{y}_{7}$  2

(下)

(上)

2:トリガ(右)ON 3:トリガ(左,右)ON

1:トリガ(左)0N

( 戻す値 )


#### < STICK.STRIG> 接続したJOYSTICKの状態を知るブログラム 1.0 REM JOY STICK TEST B \$ = " S H O O T " : C L S 20 30 P1=STICK(1):P2=STICK(2) S1=STRIG(1):S2=STRIG(2) 40 50 F1 \$ = " " : F2 \$ = " " IF P1=1 THEN F1\$="UP 6.0 7 0 IF P1=3 THEN F1\$= "RIGHT 80 IF P1=5 THEN F1 \$= "DOWN 90 IF P1=7 THEN F1\$="LEFT 100 IF P2=1 THEN F2\$="UP 110 IF P2=3 THEN F2\$= "RIGHT" IF P2=5 THEN F2\$="DOWN " 120 IF P2=7 THEN F2\$="LEFT " 130 IF S1>0 THEN F1 \$= F1 \$+B\$+STRING\$ (S1) 140 150 LE S2>0 THEN F2\$=F2\$+B\$+STRING\$(S2) 160 CURSOR 1.10: PRINT "PLAYER 1"; F1\$

170 CURSOR 1,15:PRINT "PLAYER 2":F2\$

180 GOTO 20

# VRAM MAP

#### VRAM(16Kバイト)

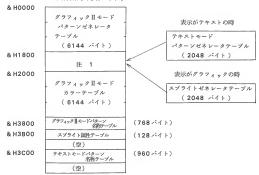


& H1800~& H1FFFの2Kバイトは表示モード ( テキスト/ グラフ 注1 ィック)によってテーブル内容が異る。

選ばれてない側のモードのテーブル内容はメインメモリ(RAM)にセーブ

されます。

VPOKE アドレス,アスキーデータ· (テキストモード)

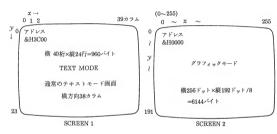

VRAM MAP 1部

テキスト画面のアドレス計算は次のように行なわれます。

 $7 \text{ F} \nu \lambda (5 + \lambda + 1) = \nu * 40 + x + \text{8H3C00}$ 

ただし( $x = 0 \sim 39$ ,  $y = 0 \sim 23$ )

送り出すデータはその文字のアスキーコード(10進数で0~255又は16進で0~ &HFF)である。

注

前図左のように通常のテキスト画面とは横軸が2カラムづれているために、 CURSOR文を使用した表示位置と VPOKEによる表示位置とは横方向に2 つ程づれます。

142 ベージ絵昭

VPOKE アドレス,データ グラフィック画面用

グラフィックのアドレス計算は次のように行なわれる。

ット目である。

グラフィックアドレス= INT (y/8)\*256+INT(x/8)\*8+y MOD 8 ただし(y/8)\*191,xは0~255)

上の計算によって得られるアドレスは指定された場所の横方向8ビット(ドット)の先頭アドレスです。指定したアドレスは、その先頭アドレスより左からエーINT(x/8)\*8ビ

送りだすデータは、横1列のビットパターンで表示される16進、又は10進値である。



同様に、グラフィック色指定の為のカラーテーブルアドレスは、上記のアドレスに& H 2000 を加えたものであり、送り出すデータは1 B (バイト) 長の自然数 (0~255)で、2 連データに直して上位 4 bit が消定色番号で下位 4 bit が消髪色番号です。(グラフィックのバターンゼネレータテーブルとカラーテーブルのアドレスは1 対1 に対応している)


グラフィックカラーテーブルアドレス

= INT (y/8) \* 256 + INT (x/8) \* 8 + y MOD 8 + & H2000

> $y \approx 0 \sim 191$  $x \approx 0 \sim 255$

色データ=指定色番号\*16+背景色番号 (0~15) (0~15)

#### SCREEN

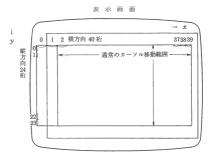

#### VPEEK

#### VPEEK用法はVPOKEのアドレスを参考に使用してください。

## VRAM内バターンゼネレータテーブルの内容を読み取るプログラム

例

- 10 AD=&H1800+&H31\*8 : REM \* 1 \* のバターンの
- 20 FOR A=AD TO AD+7 先頭アドレス
- 30 DA=VPEEK(A)
- 40 PRINT HEX\$(DA)
- 50 NEXT A

2 0			1			
6 0		1	1			
2 0		L	1			
2 0	L	L	1			
2 0			1			
2 0		L	1	L		
7 0		1	1	1		
0.0	1					Γ

# 付 録

### 変数。配列

数 値 変 数 ……… A, B, ……… Z, A A, A B, ……… Z Z
A O, A 1 ……… A 9
数 値 配 列 ……… (添字, ……… ) 3次元まで A (15), B (5,5),
A C (3,3,3)
文字列変数 ……… A \$, A B \$, A 1 \$

文字列配列 ········ (添字, ······) 3 次元まで A \$ (15), B \$ (5,5), AC\$(3,3,3)

- 変数名は、先頭の1文字が英字、以降が英字または数字とする。長さは何文字でも良いが先頭の2文字で区別する。
- 変数と配列の名前が同じでも良い。

<数値変数、配列の範囲>

±9.99999999E-99

±9.999999999E+99

<文字列変数、配列の範囲>

文字長さ 0 ~ 255

# 定 数

#### <数値定数>

- · 整数形式 (例) 3, -2, 99926768
- ・小数点形式 (例) 0.2,.3,-5.3,86.0
- 指数形式 (例) 3, E 9 9, 6 E 3, 0.3 E + 5, 4 E - 8 2
- ・16 進形式 &H 16 進の値 …… 0 0 0 0 ~ F F F F (例) &H6 4 …… 1 0 0 と同じ &H F F F F F …… 1 と同じ

### < 文字列定数 >

"で囲む、"は"を2つ用いて示す。

内容	制限
画面から内部に取り込まれる文字数	256文字
ラインパッファから予約語におとして実際のテキストイメージにできる文字数	256 文字
文字列として扱うことの可能な文字数	255文字
演算の優先順位等のレベル数	32 レベル
文字列演算のためのエリア	300 文字
$FOR \sim NEXT$ のネスティングのレベル数	16 レベル
GOSUB, RETURN のネスティング レベル数	8レベル

# キャラクタセット

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0		-	-	0	@	P	`	p		888	-	-	B	"	ı	火
1			1	1	A	Q	а	q	_	X	0	ア	チ	٨		水
2			Ħ	2	В	R	Ъ	r	_	+	٢	1	ッ	×		木
3			#	3	С	S	C	s	$\neg$	/		ウ	テ	Æ		金
4			\$	4	D	Т	d	t	$\forall$	1		x	ŀ	+	Ī	±
5			%	5	Е	U	е	u	F	4	0	オ	ナ	22.		•
6			&	6	F	V	f	v	г	<b>N</b>	7	カ		32	T	Ψ
7			,	7	G	W	g	W	L.	W	7	丰	×	ラ	-	
8			(	8	Н	Х	h	х	7		4	2	木	IJ	8	*
9			)	9	1	Y	i	у	_		ゥ	ケ	1	N	(888)	(2)
A			*	:	J	Z	j	z	-	_	36.	22	^	ν	0	4
В			+	;	K	]	k	{	Ċ	-	*	サ	٤	12	0	I
С			,	<	L	¥	1	:	7		+	*/	フ	ワ	•	H
D			-	=	М	]	m	}	7	-	2	ス	^	V	年	7
E				>	N	^	n	~	1	-	3	七	ホ	0	月	÷
F			/	?	0	π	0		←	1	y	y	7	0	H	

+	v ラ:	フター=	1—	k							
32	SP	48	0	64	(a)	80	Р	96	112 p	128	144
33	!	49	1	65	Α	81	Q	97 a	113 q	129 📙	145 🖂
34	9	50	2	66	В	82	R	98 b	114 r	130 🖽	146 🖽
35	#	51	3	67	С	83	S	99 c	115 s	131 🖽	147 🛮
36	\$	52	4	68	D	84	Т	100 d	116 t	132 🖽	148 🔲
37	%	53	5	69	Е	85	U	101 e	117 u	133 🖽	149
38	&	54	6	70	F	86	٧	102 f	118 v	134	150
39	₩	55	7	71	G	87	W	103 g	119 w	135 🖳	151
40	(	56	8	72	Н	88	Х	104 h	120 x	136	152
41	)	57	9	73	1	89	Υ	105 i	121 y	137 💾	153
42	*	58	:	74	J	90	Z	106 j	122 z	138 🕝	154
43	+	59	;	75	K	91	Г	107 k	123 {	139	155
44	,	60	<	76	L	92	¥	108 I	124	140 🗔	156
45	-	61	=	77	M	93	]	109 m	125 }	141	157
46		62	>	78	N	94	^	110 n	126 ~	142	158
47	/	63	?	79	0	95	π	111 0	127	143	159

-148-

160		176	-	192	9	208	Ξ	224		240	y
161	0	177	7	193	チ	209	٨	225		241	7
162	г	178	1	194	ッ	210	×	226		242	7
163	١	179	ウ	195	テ	211	Ŧ	227		243	金
164		180	I	196	۲	212	ャ	228		244	±
165	۰	181	オ	197	ナ	213	ュ	229		245	4
166	7	182	カ	198	=	214	3	230		246	9
167	7	183	+	199	z	215	ラ	231		247	4
168	1	184	ク	200	ネ	216	IJ	232		248	ą
169	ゥ	185	'n	201	1	217	ル	233		249	0
170	포	186	п	202	/\	218	レ	234		250	4
171	*	187	#	203	E	219	п	235	0	251	Ľ
172	ャ	188	シ	204	っ	220	ワ	236	•	252	F
173	22.	189	ス	205	^	221	ン	237	年	253	¥.
174	ш	190	t	206	ホ	222		238	月	254	0
175	ッ	191	ソ	207	マ	223	0	239	H	255	

# コマンド、ステートメント、関数

# コマンド

No.	コマンド	機	能
1	LIST	プログラムを画面に表	示する。
2	LLIST	プログラムをプリンタ	こ 印字する
3	SAVE	プログラムをカセット	テープに録音する。
4	VERIFY	メモリ内のプログラム。されたプログラムの比較	とカセットテーブに録音 <sub></sub>
5	LOAD	カセットテープのプロ:する。	グラムをメモリにロード
6	RUN	プログラムを実行する。	
7	CONT	中断されていたプログ	ラムを続行する。
8	NEW	変数、プログラムをク	リアする。
9	DELETE	プログラムを部分的に:	クリアする。
10	AUTO	ラインナンバを自動発	生する。
11	RENUM	ラインナンバをつけな:	おす。

NO.	ステートメント	機能
1	REM	コメント
2	STOP	プログラムの一時中断、CONT により続行 。
3	END	プログラムの実行終了。
4	LET	代入 (省略可)。
5	PRINT 又は?	ディスプレイに表示する。
6	LPRINT 又は L ?	プリンターに印字する。
7	INPUT	キー入力
8	READ	"DATA"ステートメントのデータを読みとる。
9	DATA	"READ"ステートメントにより読み込まれるデータを示す。
10	RESTORE	"READ"ステートメントにより読み込む"DATA"ステート
10	RESTORE	メントの場所を指定する。
11	DIM	配列の宣言。
12	ERASE	宣言された配列をクリアする。
13	DEFFN	ユーザー関数を定義する。
14	GOTO	分岐。
15	GOSUB	サブルーチンへの分岐。
16	RETURN	サブルーチンからの戻り。
17	ON ~ GOTO	分岐する行番号を選択する。
17	ON ∼ GOSUB	分岐する行番号を選択する。
10	FOR ~ TO	NEXT ステートメントとの間を指定された条件で繰り返す。
18	STEP ~	STEP は省略化。
19	NEXT	"FOR"ステートメントによる繰り返しの場所を指定。
20	IF ~ THEN	条件分岐。
21	CONSOLE	画面スクロールの範囲、クリック音、キャラクターセットを
21	CONSOLE	指定する。

	NO.	ステートメント	機能
	22	CLS	画面をクリアする。
	23	SCREEN	画面の切替え。
	24	COLOR	色の指定
	25	PATTERN	文字、スプライトのパターンを変更する。
	26	CURSOR	表示位置の指定。
	27	POSITION	座標の指定。
Г	28	PSET	点をうつ。
	29	PRESET	点で消す。
	30	LINE	線を描く。
	31	BLINE	線で消す。
*	32	CIRCLE	円を描く。
*	33	BCIRCLE	円で消す。
	34	PAINT	かこまれた範囲をぬりつぶす。
*	35	SPRITE	スプライトの位置、色、パターンを指定。
*	36	MAG	スプライトの大きさを指定する。
	37	SOUND	効果音を発生させる。
L	38	BEEP	BEEP 音を発生させる。
L	39	HCOPY	テキスト画面の内容をプリンタにコピーする。
k [	40	CALL	機械語 サブルーチンへ分岐する。
k [	41	POKE	メモリーへの書き込み。
k [	42	OUT	出力ポートに出力する。
k	43	VPOKE	VRAM にデータを書き込む。

\*印のステートメントは BASIC レベル 2 では使えません。

# 関 数

NO.	関数	内容
1	ABS(x)	X の絶対値を求める。
2	RND(x)	乱数を作る。
3	SIN(x)	* のサインを求める。
4	COS(x)	x のコサインを求める。
5	TAN(x)	xのタンジェントを求める。
6	ASN(x)	x のアークサインを求める。
7	ACS(x)	xのアークコサインを求める。
8	ATN(x)	xのアークタンジェントを求める。
9	LOG (x)	x の自然対数を求める。
10	LGT (x)	<ul><li>x の常用対数を求める。</li></ul>
11	LTW(x)	x の 2 を底とする対数を求める。
12	EXP(x)	e の x 乗を求める。
13	RAD(x)	度をラジアン単位に変換する。
14	DEG(x)	ラジアンを度単位に変換する。
15	PI	円周率を求める。
16	SQR(x)	x の平方根を求める。
17	INT(x)	x を越えない最大の整数を求める。
18	SGN(x)	x の正負符号を与える。
19	ASC(s)	文字列sの最初のコードを数値で与える。
20	LEN(s)	文字列sが何文字あるかを与える。
21	VAL(s)	文字列sを数値に変換する。

NO.	関 数	内 容
22	CHR \$ (x)	x の対応する文字や機能を与える。
23	HEX \$ (x)	x の 16 進数文字列を与える。
24	INKEY\$(x)	キーボードが押されたかどうか調べる。キーボードが押され ればその文字を与える。押されなければ 0 (NULL)
25	LEFT \$ (s,x)	文字列 s の左から x 番目までの文字列を与える。
26	RIGHT \$ (s, x)	文字列 s の右から x 番目までの文字列を与える。
27	MID\$ (s, x, y)	文字列 g の右から x 番目から長さ y の文字列を与える。 y は省略可です。その時は最後まで与える。
28	STR\$ (x)	x をそれを表示する文字列に変換する。
29	TIME \$	内部クロックの時刻を与える。
30	PEEK(x)	メモリー x 番地の内容を与える。
31	INP(x)	入力ポートの入力内容を与える。
32	FRE	ユーザー用メモリーエリアの空きを与える。
33	SPC(x)	ブリントステートメントで使用、スペースをあける。
34	TAB(x)	ブリントステートメントで使用、表示位置の指定。
35	STICK(n)	ジョイスティック n の方向を示す。
36	STRIG (n)	ジョイスティックョのトリッガーボタンの状態を示す。
36	VPEEK(x)	VRAM x 番地の内容を与える。

## 1 表 示 FORMAT

(1) コマンド入力又はステートメントをダイレクトに入力した時、エラーが発生した場合。

(2) テキストを実行中にエラーが発生した場合。

(3) INPUT ステートメントによるキー入力データに誤りがあった場合。

メッセージ	内容
System	BASICインタプリンタのプログラムの動作エラー。 (普通はありえない)
N-formura too Complex	数値式が複雑すぎる。
S-formura too Complex	文字列式が複雑すぎる。
Overflow	値や演算結果が許容範囲を越えた。
Division by Zero	除算の分母がり。
Function Parameter	関数のパラメタが異常。
String too long	文字列の長さが 255をオーバーした。
Stack overflow	<ul><li>カッコの使いすぎ。 PAINT する図形が複雑すぎる。</li><li>ユーザ定義関数が自分自身を呼び出している。</li></ul>
Out of memory	メモリが足りない。 ・テキスト ・変数 ・配列
Number of Subscripts	添字の数(個数)が異常。
Valve of Subscript	添字の値がおかしい。
Syntax	文法上のエラー。
Command Parameter	コマンドのバラメタが異常。
Line number over	AUTO 又は RENUM においてラインナンバーが 65535 オー バーする。
Illegal line number	ラインナンバーがおかしい。
Line image too long	ラインが長くなりすぎる。( RENUM 等)

メッセージ	内 容
Undefined line number	指定されたライン番号がない。(RENUM, GOTO, GOSUB, IF-THEN, RESTORE, RUN)
Type missmatch	代入する側と代入される側のタイブが合わない。 (数値、文字列)
Out of DATA	READ ステートメントにより読み込もうとしたが、 DATA 文 のデータがない。
RETURN without GOSUB	GOSUB を行なわないで RETURN 文が実行された。
GOSUB nesting	GOSUB の入れ子が 1 6 レベルをこえた。
NEXT without FOR	NEXT に対応する FOR ステートメントが無い。
FOR nesting	FOR ~ NEXT の入れ子が 8 レベルをこえた。
Statement Parameter	ステートメントのパラメタが異常。
Con't continue	CONT コントによる続行が不可能。
FOR variable name	FOR ステートメントのループ変数が数値変数でない。 (文字型又は配列)
Array name	DIM ステートメントのパラメタが配列でない。
Redimensioned array	配列を2重に定義しようとした。
Undefined array	未定義の配列を ERASE しようとした。
No program	プログラムがテキスト中に無いのに SAVE しようとした。
Memory writing	メモリへの書き込みエラー。( LOAD 時)

メッセージ	内容			
Device not ready	ブリンタが接続されてない、又は故障。			
Undefined function	定義されてないユーザ関数を呼び出した。			
Verifying	テープのプログラムとの比較エラー。			
Function buffer full	9 個以上のユーザー定義関数を定義しようとした。			
Illegal direct	ダイレクトステートメント実行不可。 INPUT ステートメント入力データがおかしい。 ・最初から入力しなおしを要求。			
Redo from start				
Extra ignored	<ul><li>INPUT ステートメント入力データがおかしい。</li><li>・余分なデータが入力された。</li><li>・余分なデータは無視。</li></ul>			
Unprintable	上記以外のエラー。			

# サンプル プログラム

## 格 子 PAINT

10	SCREEN 2,2:CLS	230	LINE (X,Y)-(XX,Y),1
50	X=10 : Y=10 : XX=250 : YY=190	240	Y=Y+20
100	REM タテ LINE	250	NEXT I
110	FOR I=1 TO 12	300	REM PAINT
120	LINE (X , Y) - (X , YY) , 1	310	A=RND (1) *240
130	X=X+20	320	B=RND (1) *185
140	NEXT I	330	C=RND (1) * 15
200	REM ≅ □ LINE	340	PAINT (A , B) , C
210	X=0	350	GOTO 300
000	FOR 1 4 TO 40		

## LINE

10 SCREEN2,2:CLS:COLOR,15
15 FOR I=0T030
20 A=INT(RND(1)\*16)
30 B=INT(RND(1)\*128):C=INT(RND(1)\*96)
40 D=INT(RND(1)\*256):E=INT(RND(1)\*192)
50 LINE(B,C)-(D,E),A,B
55 NEXTI

#### LINEBE

- 10 SCREEN 2,2:CLS
- 20 A=INT(RND(1)\*16)
- 30 B=INT(RND(1)\*128):C=INT(RND(1)\*96)
- 40 D=INT(RND(1)\*256):E=INT(RND(1)\*192)
- 50 LINE(B,C)-(D,E),A,BF

100 GOTO 20

100 GOTO 10

#### PAINT

10 SCREEN2,2:CLS
20 FOR I=0 TO 255 STEP 16
30 LINE(I,0)-(I,191):NEXTI
40 FOR I=0 TO 191 STEP 16
50 LINE(0,I)-(255,I):NEXTI
60 C=INT(RND(1)\*16)
70 X=INT(RND(1)\*256):Y=INT(RND(1)\*192)
80 PAINT(X,Y),C
90 GOTO 60

#### CIRCLE 1

- 10 SCREEN2,2:CLS:COLOR15
- 20 FOR R = 1 TO96
- 30 C=INT(RND(1)\*16)
- 40 CIRCLE(128,96),R,C,1,0,1,
- 50 NEXT R
- 60 GOTO 20

# CIRCLE 2

- 10 SCREEN2,2:CLS:COLOR15
- 20 FOR R = 1 TO 90 STEP 5
- 30 C=INT(RND(1)\*16)
- 40 CIRCLE(128,96),R,C,1,0,1,
- 50 NEXT R
- 60 PAINT(0,0),5

# CIRCLE 3

10 SCREEN2,2:CLS

20 X=INT(RND(1)\*256)

30 Y=INT(RND(1)\*192)

40 C=INT(RND(1)\*16)

50 R = INT(RND(1)\*20)

60 CIRCLE(X,Y),R,C,1,0,1 70 GOTO 20

BCIRCLE

10 SCREEN2,2:CLS:COLOR15

20 FOR R=1T096 STEP 10 30 C=INT(RND(1)\*16)

40 CIRCLE(128,96),R,C,1,0,1

50 NEXT R

60 FOR I=91 TO 1 STEP-10

70 BCIRCLE(128,96),1,,1,0,1

80 NEXTI

100 GOTO 20

## スプライト サンプル プログラム

10 M=1 20 SCREEN 2.2:CLS 30 MAG M: C=RND(1)\*13+1 40 CURSOR 10,10:PRINT CHR\$(17); "MAG"; M 5.0 FOR Y=0 TO 191 STEP 4 6.0 PATTERN S#0. "00193F3C1C0D0F7B" 70 PATTERN S#1. "OCOFOFOFO7031B07" 8.0 PATTERN S#2. "OOCCFE9E9CD878EC" 90 PATTERN S#3. "1AFAF8F0EC7C3800" 100 Y1=Y:GOSUB 200 110 PATTERN S#0. "00193F3C1C0D0F1B" 120 PATTERN S#1. "2C2F0F071B1F0F00" 130 PATTERN S#2. "OOCCFF9F9CD878FF" 140 PATTERN S#3, "18F8F8F8F0606C70" 150 Y1=Y+2:GOSUB 200 160 NFXT Y 170 M=M+2:1F M>3 THEN M=1 180 GOTO 20 200 SPRITE 0, (120, Y1), 0, C 210 SPRITE 0, (120, Y1+1), 0, C 220 RETURN

#### おわりに

BASIC レベル 3 をお使いになりましていかがでしたか。レベル 3 はグラフィック命令や関数も多く、使いやすく 充実した 機能を持たせましたので、工夫次第で楽しい使い方が出来たと思います。ベージ数の稿をで簡単な内容になりましたが、サンブルのブログラムの数値を変えたり、命令語を組合せて応用して下さい。始めはエラーばかり出ると思いますが、あきらめずに LIST を見直してブログラムして下さい。

BASIC 言語の書籍・雜誌が多数出版されておりますので、参考にされると良いと思います。メーカ によって、BASIC の命令文に遠いがありますが、基本言語はほとんど同じです。PEEK, POKE 以外 同じ言語であれば試しに入力してみて下さい。

BASIC のプログラミングが、楽しいホビーになると思います。

以上





MEMO

MEMO


```
SC-3000 BASIC レベル 3 解説書
発行所 株式会社 セガエンタープライゼス
パーソナルコンピュータ事業部
〒 144 東京都大田区列田 1 7 日 2 番 12 号
雲 30 - 742 - 3171
```


★ 03 - 471 - 3353

無断転載複製を禁ず 落下・利丁太はお取替を致します。

昭和58年7月15日発行 印刷・製本 쉥 日 本 現 図 社 〒140 東京都品川区北品川1丁目29番11号

© SEGA 1983





# SEGA

**シヒリ/A** 禁 セガ・エンタープライゼス